

№	Наименование технической документации	Наличие технической документации	Состояние технической документации	Соответствие техн. документации нормативным требованиям
1	Паспорт лифта	В наличии	Удовлетвори-тельное	Частично соответствует
2	Установочный (монтажный) чертёж	В наличии	Удовлетвори-тельное	Частично соответствует
3	Принципиальная электрическая схема	В наличии	Удовлетвори-тельное	Частично соответствует
4	Инструкция (руководство) по эксплуатации лифта	Отсутствует	-	-

6.3 В результате проверки функционирования устройств безопасности лифта по ГОСТ Р 53783 - 2010, В.4.1.1 - В.4.1.6 (приложение В) выявлено, что устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями, за искл. п.16 Табл. №1.

6.4 В результате испытаний лифта проведенных по ГОСТ Р 53783 - 2010, В.3.1.1, В.3.1.2 (приложение В) установлено, что лифт испытанный выдержал.

6.5 Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.

6.6 Результаты проверки технической документации на лифт приведены в таблице № 3.

№	Выявленные дефекты, повреждения, неисправности, износ, коррозия	НД, НТД (Обозначение, пункт)	Рекомендуемый срок устранения несоответствия, дефекта, нарушения
2	Освещенность в шахте лифта менее 50 лк	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.5.6.6	До 28.06.2020 г.
3	Дверь МП не оборудована замком, отпираемым изнутри без ключа	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.3.3.8	До 28.06.2020 г.
4	Люк МП не заперт	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.3.3.8	До 28.06.2020 г.
5	Высота вертимального шита под порогом кабины менее 750 мм	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.4.4.5	До 28.06.2020 г.
6	Освещенность кабины на уровне пола и на аппаратах управления менее 50 лк	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.5.6.15	До 28.06.2020 г.
7	Зазоры между створками и обвязкой проема ЛПП 1-й этажной площадки превышают 8 мм	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.4.1.11	До 28.06.2020 г.
8	Повышенный износ коммутационных изделий в НКУ	---	Контроль технического состояния
9	Дефект ремня привода ЛК	---	До 28.06.2020 г.
10	Износ башмачков створок ЛК, ЛПП 1 этаж	---	До 28.06.2020 г.
11	Течь масла через сальниковые уплотнения редуктора лебедки	---	До 28.06.2020 г.